

## Bedienungsanleitung

de



- 1 Befestigungs-Clip
- 2 Kanalhalterung, zur Fixierung im Klimakanal
- 3 Ø 12 mm  
Ein kurzer Dreh am Ende des Führerohres schützt den Feuchte-sensor ④ die Schutz-kappe ist geschlossen. Nur für die Dauer der Messung öffnen!
- 4 Schwenkbarer Anzeigekopf. Die Anzeige ist immer ablesbar.

## Inbetriebnahme

Display-Schutzfolie entfernen.

## Einschalten

**On** Taste betätigen:



Segmenttest



Aktueller Messwert

## Umschalten der Messgrößen

**On** Taste wiederholt betätigen:



Temperatur



Taupunkt



Feuchte

## Ausschalten

**On** Taste 3 sec gedrückt halten.

## °C/F - Umschaltung

**On** Taste beim Einschalten halten bis der Segment-test beendet ist. Gerät schaltet in das Konfigurations-Menü. Taste erneut betätigen, Gerät schaltet abwechselnd zwischen °C und °F um. 2 sec. warten ohne die Taste zu betätigen - die ausgewählte Einheit wird übernommen.

## Technische Daten

Anwendungstyp:	Kurzzeitmessung
Messbereich:	5 bis 95 %rh / 0 bis +50°C / -20 bis +50 °C td
Auflösung:	0,1 %rh / 0,1 °C
Genauigkeit:	(Systemgenauigkeit bez. auf 25°C) ±3 %rh / ±0,5 °C
Langzeitstabilität:	±1 %rh / Jahr
Messgrößen:	%rh, °C, °F
Umgebungstemperatur:	0 bis +50 °C
Lagertemperatur:	-20 bis +70 °C
Temperaturkoeffizient:	typ (k=1) 0,06 %rh / K
Batterietyp:	3 Stk. AAA
Batteriestandzeit:	ca. 1000 h
Führerohr:	Ø 12 mm/Länge: 125 mm
CE-Richtlinie:	2014/30/EU

## Unbedingt vor Inbetriebnahme lesen!

- Messbereiche der Messwertaufnehmer beachten!
- Zul. Lager- und Betriebstemperatur nicht überschreiten (z.B. Messgerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!)
- Bei unsachgemäßer Behandlung erlöschen die Gewährleistungsansprüche!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in verschmutzter Umgebung (stark staubig, Öl, Fremdstoffe, flüchtige Chemikalien).



## Batteriewechsel

Batteriewechsel wird erforderlich, wenn während der Messung in der Anzeige erscheint.

✓ Gerät ist ausgeschaltet.

1 Batteriefachdeckel abnehmen.

2 Leere Batterien / Akkus entnehmen und neue Batterien / Akkus (3 x AAA) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!

3 Batteriefachdeckel schließen.



## Auto-Off-Funktion

Nach ca. 10 Minuten im Ruhezustand schaltet das Gerät automatisch aus.

## Instruction manual

en



- 1 Multi-purpose clip
- 2 Holder for positioning stick in duct
- 3 Ø 12 mm  
The humidity sensor is protected by a quick twist of the bottom of the probe stem ① the protective cap is closed. Should only be left open for the duration of the measurement.
- 4 Swivel head. The display can always be read.

**Commissioning**

Remove the protective film on the display.

**Switching on**

Press button:




Segmenttest




Current reading

**Changing the parameters**

Press button repeatedly:

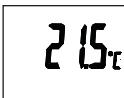

Temperature

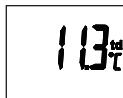

Dew point



Humidity

**Switching off**

Keep button pressed for 3 seconds.

**Selecting between °C/°F**

When switching on keep button pressed until the segment test is finished, instrument switches to configuration menu. Press button again the instrument alternates between °C and °F. Wait 2 sec. before pressing the button again. The selected unit then applies.

**Technical data**

Type of application:	Short measurement
Measuring range:	5 to 95 %RH / 0 to +50 °C / -20 to +50 °Ctd
Resolution:	+32 to +122 °F/-4 to +122 °F td
Accuracy:	0.1 %RH / 0.1 °C/ 0.1 °F (System accuracy at 25 °C/ +77 °F) ±3 %RH / ±0.5°C/±0.9°F
Long-term stability:	±1 %/F/year
Parameters:	%RH, °C, °F
Ambient temperature:	0 to +50 °C/32 to +122 °F
Storage temperature:	-20 to +70 °C/-4 to +160 °F
Temperature coefficient:	type (K=1) 0.06 %F/K
Battery type:	3 x AAA
Battery lifetime:	Approx. 1000 h
Probe stem:	Ø 0.5 in
Length:	4.9 in
CE guideline:	2014/30/EU

**Please read before using instrument**

- Observe measurement ranges of sensor
- Do not exceed maximum storage and operating temperatures (e.g. protect measuring instrument from direct sunlight).
- Inexpert handling cancels your warranty.
- Do not use the device in a polluted environment (heavily dusty, oil, foreign matter, volatile chemicals).

**Changing the battery**

The battery has to be changed if the symbol appears in the display during the measurement.

- ✓ Instrument is switched off.
- 1 Open battery compartment cover.
- 2 Remove spent batteries and insert new batteries (3 x AAA) into the battery compartment. Observe polarity!
- 3 Close battery compartment cover.

**Auto Off function**

## Mode d'emploi

fr



- 1 Clip de fixation
- 2 Pour fixation en gaine, par ex. dans les gaines de ventilation (voir photo ci-contre).
- 3 Ø 12 mm  
Une brève rotation de l'extrémité de la sonde protège le capteur ④ le capuchon de protection est fermé. A n'ouvrir que pendant la mesure!
- 4 Tête pivotante pour une lecture optimale.

## Mise en service

Retirez le film de protection de l'afficheur.

## Mise en route

Touche




Test écran




Valeur actuelle

## Changement de grandeurs

Appuyez plusieurs fois sur ON.

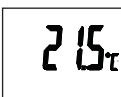

Température

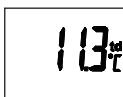

Point de rosée



Humidité

## Arrêt

Appuyer 3 secondes en continu .

## Conversion °C/°F

Lors de l'allumage, maintenir la touche actionnée jusqu'à ce que le test des segments soit terminé. L'appareil affiche le menu de configuration. Actionner de nouveau la touche, l'appareil bascule entre °C et °F. Ne pas actionner la touche pendant 2 s, l'unité sélectionnée est appliquée.

## Caractéristiques techniques

Type d'application :	.....	..... Mesure courte durée
Etendue de mesure:	.....	..... 5 à 95 %RH / 0 à +50 °C /
	.....	..... 20 à +50°C td
Résolution:	.....	..... 0,1 %HR / 0,1 °C
Précision:	.....	..... (Précision du système a +25 °C) ±3 %HR / ±0,5 °C
La stabilité à long terme:	.....	..... ±1 %RF / année
Grandeur:	.....	..... %HR, °C, °F
Temp. ambiante:	.....	..... 0 à +50 °C
Temp. de stockage:	.....	..... -20 à +70 °C
Coefficient de température:	.....	..... type (k=1) 0,06 %RF / K
Alimentation:	.....	..... Pile bouton 3 x AAA
Autonomie:	.....	..... env. 1000 h
Dimensions sondas:	.....	..... Ø 12 mm / L=125 mm
Directive européenne	.....	..... 2014/30/UE

## A lire avant mise en route!

- Surveillez les valeurs mesurées!
- Ne pas dépasser les températures de stockage et d'utilisation!
- Un dépassement des consignes d'utilisation risque d'entraîner l'affichage de valeurs erronées!
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement pollué (poussiéreux, huile, corps étrangers, produits chimiques volatils).



## Remplacement de la pile

Si le signal apparaît pendant la mesure, les piles doivent être changées.

✓ L'appareil est éteint.

1 Retirer le couvercle du compartiment pile.

2 Retirer les piles vides / accus déchargés et insérer des piles neuves / accus rechargés (3x AAA) dans le compartiment pile.  
Attention à la polarité !

3 Fermer le couvercle du compartiment pile.



## Fonction Auto-Off

Arrêt automatique env. 10 minutes sans manipulation.

## Manual de instrucciones

es



- 1 Clip multi-uso
- 2 Sujeciones para posicionar el mini en conducto, ej. en un conducto de aire, ver fig.
- 3 Ø 12 mm  
El sensor de velocidad está protegido por un cabezal en la punta de la sonda ② el cierre de protección estará cerrado. Se debe dejar abierto solamente durante la medición.
- 4 Cabezal giratorio. El visualizador puede leerse siempre.

**Conexión**

Tirar cuidadosamente del film protector del visualizador.

**Poner en marcha**


Pulsar la tecla:




test de segmentos Valor de medición actual

**Conversión a los parámetros**

Pulsar la tecla repetidamente:

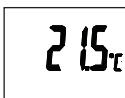

Temperatura

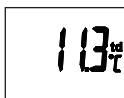

Punto de rocío



Humedad

**Desconectar**

Presionar la tecla durante unos 3 segundos.

**Selección entre °C/°F**

Al encender, presionar la tecla hasta que haya finalizado el test de segmentos. El instrumento pasa al menú de configuración. Volver a pulsar la tecla para cambiar alternativamente de °C a °F. Esperar 2 segundos sin pulsar ninguna tecla. Se aplica la unidad seleccionada.

**Datos técnicos**

Tipo de aplicación:	medición breve
Rango:	5 a 95 %HR / 0 a +50 °C -20 a +50 °C td
Resolución:	0.1 %HR / 0.1 °C
Exactitud:	(Exactitud del sistema referido a +25°C) ±3 %HR/±0.5°C
La estabilidad a largo plazo:	±1 %RF / año
Parámetro:	%HR, °C, °F
Temperatura ambiente:	0 a +50 °C
Temperatura almacenamiento:	-20 a +70 °C
Coeficiente de temperatura:	tipo (k=1) 0,06 %RF / K
Tipo de pila:	pila tipo botón 3 x AAA
Vida de la pila:	Aprox. 1000 h
Sonda:	Ø 12 mm / longitud: 125 mm
Directiva CE:	2014/30/UE

**Por favor, leer antes de utilizar el instrumento**

- Respetar los rangos de medición del sensor.
- No exceder las temperaturas máximas de almacenamiento y funcionamiento (ej. proteger el instrumento de la luz solar directa).
- Un manejo inadecuado invalida la garantía.
- No utilice el dispositivo en un entorno contaminado (muy polvoriento, aceite, materias extrañas, productos químicos volátiles).

**Cambio de la pila**

Cuando aparece en el visualizador durante la medición el símbolo la pila debe cambiarse.

- ✓ El instrumento se encuentra apagado.
- 1 Retirar la tapa del compartimento para pilas.
- 2 Sacar las pilas/baterías agotadas e introducir pilas/baterías (3 de AAA) nuevas en el compartimento para pilas. Respetar la polaridad.
- 3 Cerrar la tapa del compartimento para pilas.

**Función de auto-desconexión**

Si no se pulsa la tecla en aprox. 10 minutos, el instrumento se apaga automáticamente.

## Istruzioni per l'uso

it



- 1 Clip di fissaggio
- 2 Supporto canale da fissare nel canale di rilevamento
- 3 Ø 12 mm  
Una breve rotazione sull'estremità del tubo protegge il sensore di umidità ⑤ il cappuccio protettivo viene chiuso. Lasciarlo aperto soltanto durante la misurazione!
- 4 Testina del display orientabile. È sempre possibile consultare il display.

**Messa in opera**

Tirare la pellicola protettiva dal display.

**Accensione**

On Azionare il tasto:




Test segmenti

Lettura attuale

**Commutazione tra i parametri**

On Azionare più volte il tasto:

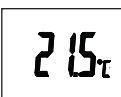

Temperatura

Punto di rugiada

Umidità

**Spegnimento**

On Mantenere premuto il tasto 3 s.

**Commutazione °C/F**

On All'accensione tenere premuto il tasto finché il test segmento non sia concluso. Lo strumento passa al menu di configurazione. Azionando nuovamente il tasto è possibile commutare lo strumento da °C a °F e viceversa. Attendere 2 s senza azionare il tasto - l'unità prescelta viene acquisita.

**Dati tecnici**

Tipo di applicazione:	Misurazione breve
Campo di misura:	da 5 fino a 95 %Ur / da 0 a +50 °C
Risoluzione:	0,1 %Ur / 0,1 °C
Precisione:	(Precisione del sistema a 25 °C) ±3 %Ur / ±0,5 °C
Stabilità a lungo termine:	±1 Krf / anno
Unità di misura:	%Ur, °C, °F
Temperatura ambiente:	da 0 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 a +70 °C
Coefficiente di temperatura:	tipo (k=1) 0,06 %rf/K
Tipo di batteria:	3 unità AAA
Durata batteria:	ca. 1000 h
Stelo sonda:	Ø 12 mm/Lunghezza: 125 mm
Direttiva CE:	2014/30/UE

**Si raccomanda di leggere prima dell'uso!**

- Prestare attenzione ai campi di misura del sensore di misura!
- Non superare la temperatura di stoccaggio ed esercizio ammessa (ad es. non esporre il dispositivo di misura direttamente ai raggi solari)!
- In caso di utilizzo non conforme a quello previsto decade qualsiasi diritto di garanzia.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente inquinato (fortemente polveroso, olio, corpi estranei, sostanze chimiche volatili).

**Cambio delle batterie**

Un cambio della batteria si rende necessario se durante la misurazione sul display compare .

✓ Lo strumento è spento.

1 Aprire il coperchio del vano batterie.

2 Togliere le batterie consumate e introdurre le nuove batterie (3 unità AAA - anche ricaricabili) nel vano batterie. Fare attenzione alle polarità!

3 Chiudere il coperchio del vano batterie.

**Funzione Auto Off**

Quando lo strumento non viene utilizzato si spegne automaticamente dopo ca. 10 minuti.

0973 6053 de en fr es it pt nl ru 04

## Manual de instruções

pt



- 1 Clip de fixação
- 2 Fixação para condutas de ar condicionado
- 3 Ø 12 mm  
Basta um giro breve na ponta do tubo da sonda para proteger o sensor de medição da humidade ④. A capa de protecção está fechada. Deixar aberto apenas durante a medição.
- 4 O cabeçal do visor é rotativo. Isto faz com que seja sempre possível ver o visor.

## Conexão

Tirar cuidadosamente o filme protector do visor.

## Ligar


Carregar no botão:



Teste de segmentos Valor de medição actual

## Mudar os parâmetros

Carregar várias vezes no botão:

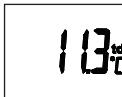

Temperatura

Ponto de orvalho

Humidade

## Desligar

Manter a tecla carregada durante 3 segundos.

## Comutar entre °C e °F

Ao ligar, mantenha o botão carregado até o teste de segmentos estar terminado. O instrumento passa para o menu de configuração. Carregando outra vez no botão, o instrumento alterna entre °C e °F. Aguarde 2 segundos antes de voltar a carregar no botão. A unidade seleccionada aplicase.

## Dados técnicos

Tipo de aplicação:	Medição de curta duração
Gama de medição:	5 até 95% HR / 0 até +50 °C / -20 bis +50 °C td
Resolução:	0,1 % HR / 0,1 °C
Exactidão:	(Exactidão do sistema a 25 °C) ±3% HR / ±0,5 °C
Estabilidade a longo prazo:	±1 %RH / ano
Parâmetros:	% RH, °C, °F
Temperatura do ambiente circundante:	0 até +50 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 até +70 °C
Coeficiente de temperatura:	tipo (k=1) 0,06 %rF / K
Tipo de pilha:	3 unidades AAA
Autonomia da pilha:	aprox. 1000 h
Tubo da sonda:	Ø 12 mm/Comprimento: 125 mm
Directiva CE	2014/30/UE

## Importante ler antes da colocação em funcionamento!

- Tenha em conta as gamas de medição dos sensores.
- Não ultrapasse a temperatura de armazenagem e de funcionamento (p. ex., proteger o instrumento da incidência directa de raios solares).
- A utilização imprópria do instrumento anula os direitos à garantia.
- Não use o dispositivo em um ambiente poluído (muita poeira, óleo, matérias estranhas, produtos químicos voláteis).



## Substituição da pilha



Se, durante a medição, surgir o símbolo é necessário substituir a pilha.

✓ O instrumento está desligado.

1 Retirar a tampa do compartimento para as pilhas.

2 Retirar as pilhas/pilhas recarregáveis gastas e colocar as novas (3x AAA) no compartimento para as pilhas. Tenha em conta a polaridade correcta.



3 Fechar a tampa do compartimento para as pilhas.

## Função de desligar automático

## Handleiding

nl



- 1 Bevestigingsclip
- 2 Kanaalhouder
- 3 Door een korte draai aan het einde van de voelerschacht beschermt u de temperatuur- en vochtigheidsensor. De beschermkap is gesloten. Alleen gedurende de meting openen!
- 4 Kantelbaar display. De uitlezing is altijd leesbaar.

**Inbedrijfstelling**

Screen Protector verwijderen.

**Opstarten**

De toets indrukken:



Segmenttest



Actuele meetwaarde

**Omschakelen van de meetgrootheden**

De toets herhaaldelijk indrukken:



temperatuur



dauwpunt



relatieve vochtigheid

**Uitzetten**

De toets gedurende 3 sec. ingedrukt houden

**°C/F - omschakeling**

Bij het opstarten de On-toets ingedrukt houden totdat de segmenttest gereed is. Het instrument schakelt over in het configuratie menu. Toets opnieuw indrukken, apparaat schakelt afwisselend tussen °C en °F om. 2 sec. wachten zonder op de toets te drukken – de gekozen eenheid wordt overgenomen.

**Technische gegevens**

Meetbereik:	5 tot 95 %RH/ 0 tot +50°C/ 20 tot +50 °C td
Resolutie:	0,1 %RH/ 0,1 °C
Nauwkeurigheid:	(Systeemnauwkeurigheid bij temp. +25°C±3 %RH/ ±0,5°C)
Meetwaarden:	%RH, °C, °F
Stabiliteit op lange termijn:	±1 %RH / jaar
Omgevingstemperatuur:	0...+50 °C
Opslagtemperatuur:	-20...+70 °C
Temperatuurcoëfficiënt:	type (k=1) 0,06 %RH / K
Batterijtype:	3 Stk. AAA
Levensduur van de batterij:	ca. 1000 h
Voelerschacht:	Ø 12 mm/ Lengte: 125 mm
CE-Richtlijn:	2014/30/EU

**Lees aandachtig alvorens de meter te gebruiken!**

- Let op meetbereiken van de sensoren!
- De toegelaten opslag- en bedrijfstemperatuur niet overschrijden. (b.v. het meetinstrument niet blootstellen aan direct zonlicht).
- Bij onjuist gebruik vervalt iedere aanspraak op garantie.
- Gebruik het apparaat niet in een vervuilde omgeving (sterk stoffig, olie, vreemde stoffen, vluchtbare chemicaliën).



Vervangen van de batterij



Het vervangen van de batterij is noodzakelijk wanneer tijdens de meting in het display verschijnt.

✓ Apparaat is uitgeschakeld.

1 Batterijdeksel openen.

2 Lege batterijen / Accu's verwijderen en vervangen door nieuwe (3 x AAA) let op polariteit!

3 Batterijdeksel terug plaatsen.

**Auto-off-functie**

Indien gedurende 10 minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt het instrument automatisch uitgeschakeld.

## Руководство по эксплуатации

ru



## 1 Универсальный зажим (H1)\*

## 2 Держатель для установки стика в воздуховоде

3 Зонд D 12 мм Сенсор влажности защищен быстрым поворотным колпачком зонда. При  $\rightarrow$  защитный колпачок закрыт.

## 4 Поворотная головка. Удобна при мониторинге показаний на дисплее.

\*В случае комплектации универсальным зажимом, обозначение на корпусе прибора - testo 605-H1.

## Ввод в эксплуатацию

Удалите защитную пленку с дисплея.

## Включение

Нажмите кнопку:




Тестовая индикация




Текущие показания

## Изменение отображения параметров

Нажмайтe кнопку последовательно:

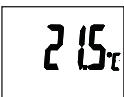

Температура

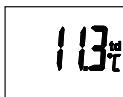

Точка росы



Влажность

## Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

## Выбор единиц измерения °C/°F

После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку On, пока не завершится тестовая индикация. Прибор перейдет в режим конфигурации меню. Нажмите кнопку снова для выбора единицы измерения °C или °F. Подождите 2 секунды перед тем, как нажмите кнопку, пока выбранная единица измерения не будет применена системой.

## Технические характеристики

Применение:	Краткосрочные измерения
Диапазон измерения:	5 до 95 %OB / 0 до +50 °C / -20 до +50 °Cтр +32 до +122 °F/-4 до +122 °F
Разрешение:	0.1 %OB / 0.1 °C / 0.1 °F
Погрешность:	±3 %OB / ±0.5°C / ±0.9°F долгосрочная стабильность: ±1 %/F / год
Параметры:	%OB, °C, °F
Температура окр. среды:	0 до +50 °C/32 до +122 °F
Температура хранения:	-20 до +70 °C/-4 до +160 °F
температурующий коэффициент:	тип (k=1) 0,06 %F / K
Тип батареи:	3 x AAA
Ресурс батареи:	Приблиз. 1000 ч
Зонд:	D 12 мм/0.472"
Длина:	125 мм/4.92"
Требования ЕС:	2014/30/EC

## Ознакомьтесь перед началом использования

- Соблюдайте диапазоны измерений сенсора
- Не превышайте максимальную рабочую температуру и температуру хранения (не подвергайте измерительный прибор воздействию прямых солнечных лучей!).
- Ненадлежащее использование влечет за собой прекращение действия гарантии.
- Не используйте устройство в загрязненной среде (сильно запыленный, масло, посторонние вещества, летучие химические вещества).



Замена батарей



Необходимо заменить батареи, если на дисплее появился индикатор .

- Выключите прибор.

1 Откройте крышку отсека для батарей.

2 Извлеките разряженные батареи и вставьте 3 новых типа AAA. Соблюдайте полярность!

3 Закройте крышку отсека для батарей.

## Функция автоматического отключения

Если инструмент находится в режиме простоя более 10 минут, происходит его автоматическое отключение.